

BULLETIN DE SERVICE MSB20211020 - RÉCUPÉRATION À DISTANCE I-PILOT LINK EN CAS DE « LOGICIEL INVALIDE »

Mis à jour il y a un an

Récupération de la télécommande i-Pilot Link MSB20211020 « Logiciel invalide »

[Cliquez ici pour télécharger le bulletin de service MSB20211020](#)

Bulletin de service

Récupération de la télécommande i-Pilot Link « Logiciel invalide »

- Numéros de modèle :** Tous les moteurs équipés i-Pilot Link BT (Ulterra, Terrova, Ultrex).
- Numéros de série :** Q179MK00001 à aujourd'hui
- Motif :** Modification du processus, correction du cas XI du manuel de réparation i-Pilot Link.
- Actions à entreprendre :** Suivez les nouvelles instructions de réparation.
- Références associées :** 2994076
- Références supplémentaires :** Manuel de réparation, chapitre i-Pilot Link, Case XI

Explication:

Le cas XI du manuel de réparation i-Pilot Link indiquait qu'une télécommande s'ouvrait sur l'écran « Boot Loader » avec le logiciel actuel indiqué comme « Invalide » nécessitant son remplacement. La plupart de ces télécommandes peuvent être récupérées par une mise à jour de leur logiciel. Le cas XI affichera désormais :

Cas XI. L'écran de la télécommande 3.0 affiche « DÉMARRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDÉ IPILOT LINK ».



Cause 1 : Le bouton Spot-Lock a été maintenu enfoncé lors de la mise sous tension de la télécommande. (Ce cas correspond à la version logicielle actuelle.)

Solution 1 : Redémarrez la télécommande.

Cause 2 : Le logiciel actuel de la télécommande est illisible. Le message « LOGICIEL INVALIDE » s'affiche alors, comme illustré à droite.

Solution 2 : Réinstallez/Mettez à jour le logiciel de la télécommande en suivant ces instructions.

Étape 1 : Mettez à jour le logiciel i-Pilot Link. Il est important que le moteur dispose de la dernière version du logiciel afin d'éviter tout problème potentiel après la mise à jour.


Notice: It is critical that you update the software on the motor, motors do not have a copy of remote software stored until an update has been performed. For more information on updating the software please go to <https://www.minnkotamotors.com/support/software#iPilotLink> (QR code to the right). The update to the controller should be done using an iOS or Android Device with the i-Pilot Link App.



<https://www.minnkotamotors.com/support/software#iPilotLink>


Étape 2. Branchez le moteur à l'alimentation et mettez-le sous tension. Cette opération peut être effectuée lorsque le moteur est rangé.

Étape 3. Appuyez sur le bouton « Appairer » de la commande i-Pilot Link du moteur et maintenez-le enfoncé (le moteur émet un signal sonore continu tant que vous maintenez le bouton enfoncé). Ne relâchez pas le bouton jusqu'à la fin de l'étape 4.

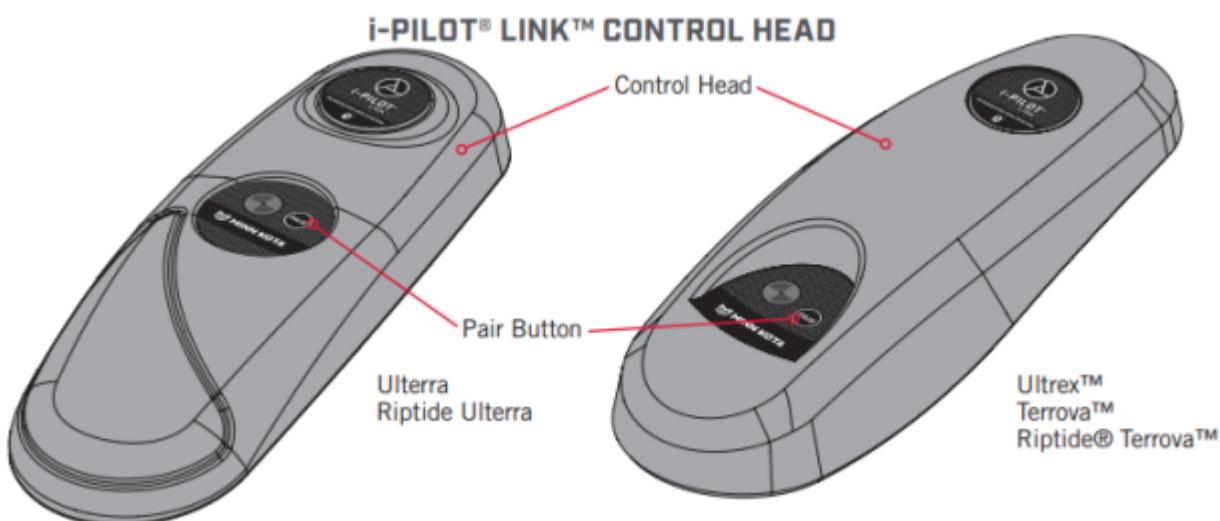

Étape 4. À l'aide du bouton « - » du clavier, faites défiler vers le bas de « Mise hors tension » à « Appairage ». Appuyez sur la touche « a » de la télécommande. La télécommande affichera « APPAIRAGE » pendant la recherche du moteur. Une fois l'appairage réussi, le moteur émet trois bips, puis le signal sonore s'arrête et l'écran affiche « CONNECTÉ ». Vous pouvez alors relâcher le bouton d'appairage de la télécommande.

Une fois le jumelage terminé, l'écran affichera « CONNECTÉ » en haut et proposera plusieurs options de menu.

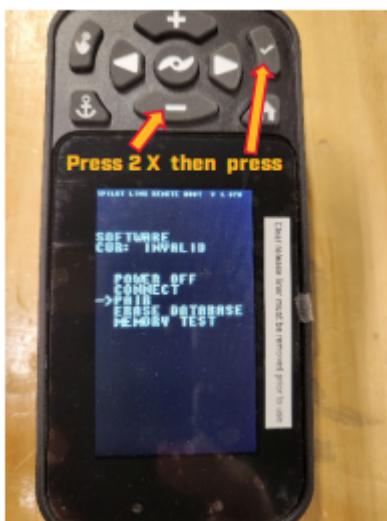

Étape 5 : Utilisez les boutons « + » et « - » pour sélectionner l'option « MISE À JOUR DU LOGICIEL » dans le menu, puis appuyez sur « a » pour lancer la mise à jour. La télécommande affichera « MISE À JOUR EN COURS » et un compte à rebours s'affichera. Lorsque le compte à rebours atteint zéro, l'écran affichera « ÉCRITURE FLASH », puis reviendra automatiquement à l'écran de menu (voir image de gauche ci-dessous).



Étape 6. Éteignez la télécommande ; sur l'écran du menu, sélectionnez « ÉTEINDRE » à l'aide des boutons « + » et « - », puis appuyez sur « a » pour l'éteindre.

Étape 7. Maintenez le bouton « a » enfoncé pour rallumer la télécommande. Si la mise à jour du logiciel a réussi, l'écran de démarrage de l'interface utilisateur graphique s'affichera sur la télécommande, comme illustré ci-dessous. En cas d'échec de la mise à jour, remplacez la

télécommande (référence 2994076).



Notice: The remote will not be paired to the motor at the completion of this process.

 [i-Pilot Link Remote Récupération de logiciel invalide.pdf](#)
(700 Ko)